

Projekt nr:	Kundens referens
Klicka här för att ange text.	Klicka här för att ange text.

Objekt	Beställare
Brf Vasa	Humidus
Vasavägen 2-134	Niklas Rosborg

Utförande datum:	2018-09-14
-------------------------	------------

Tekniker:	Martin Gustafsson
------------------	-------------------

Bakgrund/orsak

GG Högtryck har fått i uppdrag att högtrycksspola spillvattenledning kök och badrumsavlopp samt stående stammar ner till servis. Högtrycksspolning av servisledningar ut mot servis gata. Efter utförd spolning utfördes besiktning/rörinspektion av 2st utvalda stammar i varje länga samt servisledning under fastighet.

Bedömning:

Under spolning noteras att det är en hel del beläggning både i kök samt badrumsavloppen. Dock i större grad köksavlopp pga fett och avlagringar. Man noterar vid inspektionen att det är en del beläggning på gjutjärnsledningarna ut mot stående stam samt stående stam ner mot källare. Se bilder på utvalda punkter och felnoteringar.

Vid inspektion av samlingsledningen under husen ser man även där bitvis en hel del beläggning längs rörväggarna. Noteras även en långsgående spricka på en bit av servisen (90-102) samt några misstänkta sprickor. Övergår till plast utanför fastighet.

Man bör, för att säkerhetsställa konditionen av systemet, slipa/fräsa servisledningar för kontroll och underhåll. En slipning av ledningarna gör att all rostbeläggning och hinder etc slipas bort och spolats/slamsugs upp. Man gör ledningen mindre ”kantig” och minskar riskerna för stopp i framtiden. Vill man även relina ledningarna efter, (som kommer att krävas på sträckan länga 90-102) så behöver man ändå slipa ledningen innan för ett bra resultat. Bifogar en bild på en slipad ledning längre ner i protokoll så Ni får en bild hur det ser ut efter fräsning.

Med Vänliga Hälsningar

Martin Gustafsson

GG Högtryckstjänst & Rörinspektion AB

Mobil 070-575 84 28

Lurbackagränd 4

170 63 Solna

www.spolbil.se













